



CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DU PARACHUTISME SPORTIF

BULLETIN TECHNIQUE #110

Bulletin Technique # 110

Point #1 Utilisation des 'Soft Links' sur les voilures de réserve et principale, des équipements Tandem de UPT.

UPT n'approuve pas l'utilisation des 'soft links' sur aucune voile de réserve ou principale de ces équipements Tandem sigma et micro sigma.

UPT a trouvé des dommages autant aux 'soft links' qu'aux élévateurs provenant de la chaleur dû à la friction entre le glisseur et les cordes.

Aussi, il est obligatoire d'avoir des protecteurs de type 4 avec des cordes de Vectran.

Le CT&S a aussi découvert des dommages sur les 'soft links' des équipements tandem UPT lors d'inspection durant le dernier cours de gréeur A-1.

Mesure à prendre : S'assurer que tous les Tandem de UPT sont assemblés selon les normes du fabricant.

Qui peut effectuer la modification ou réparation: Gréeur A.

Point #2 FMR du 'Soft links'

PD n'a indiqué aucun FMR pour les 'soft links' car durant les tests, les élévateurs (type 7-8 et 17) ainsi que les maillons rapides et ou les cordes ont brisé ou déformé. La FAA a donné à PD l'approbation de ne pas fournir de FMR avec les 'soft links'. Si vous désirez avoir une copie des courriels de PD, svp contactez Rob MacNeill :

rob.macneill@cspa.ca

Robert MacNeill – Responsable
Comité de Technique et Sécurité
31 Jan 2015

Notre travail, leur Sécurité, notre But, la Perfection.